




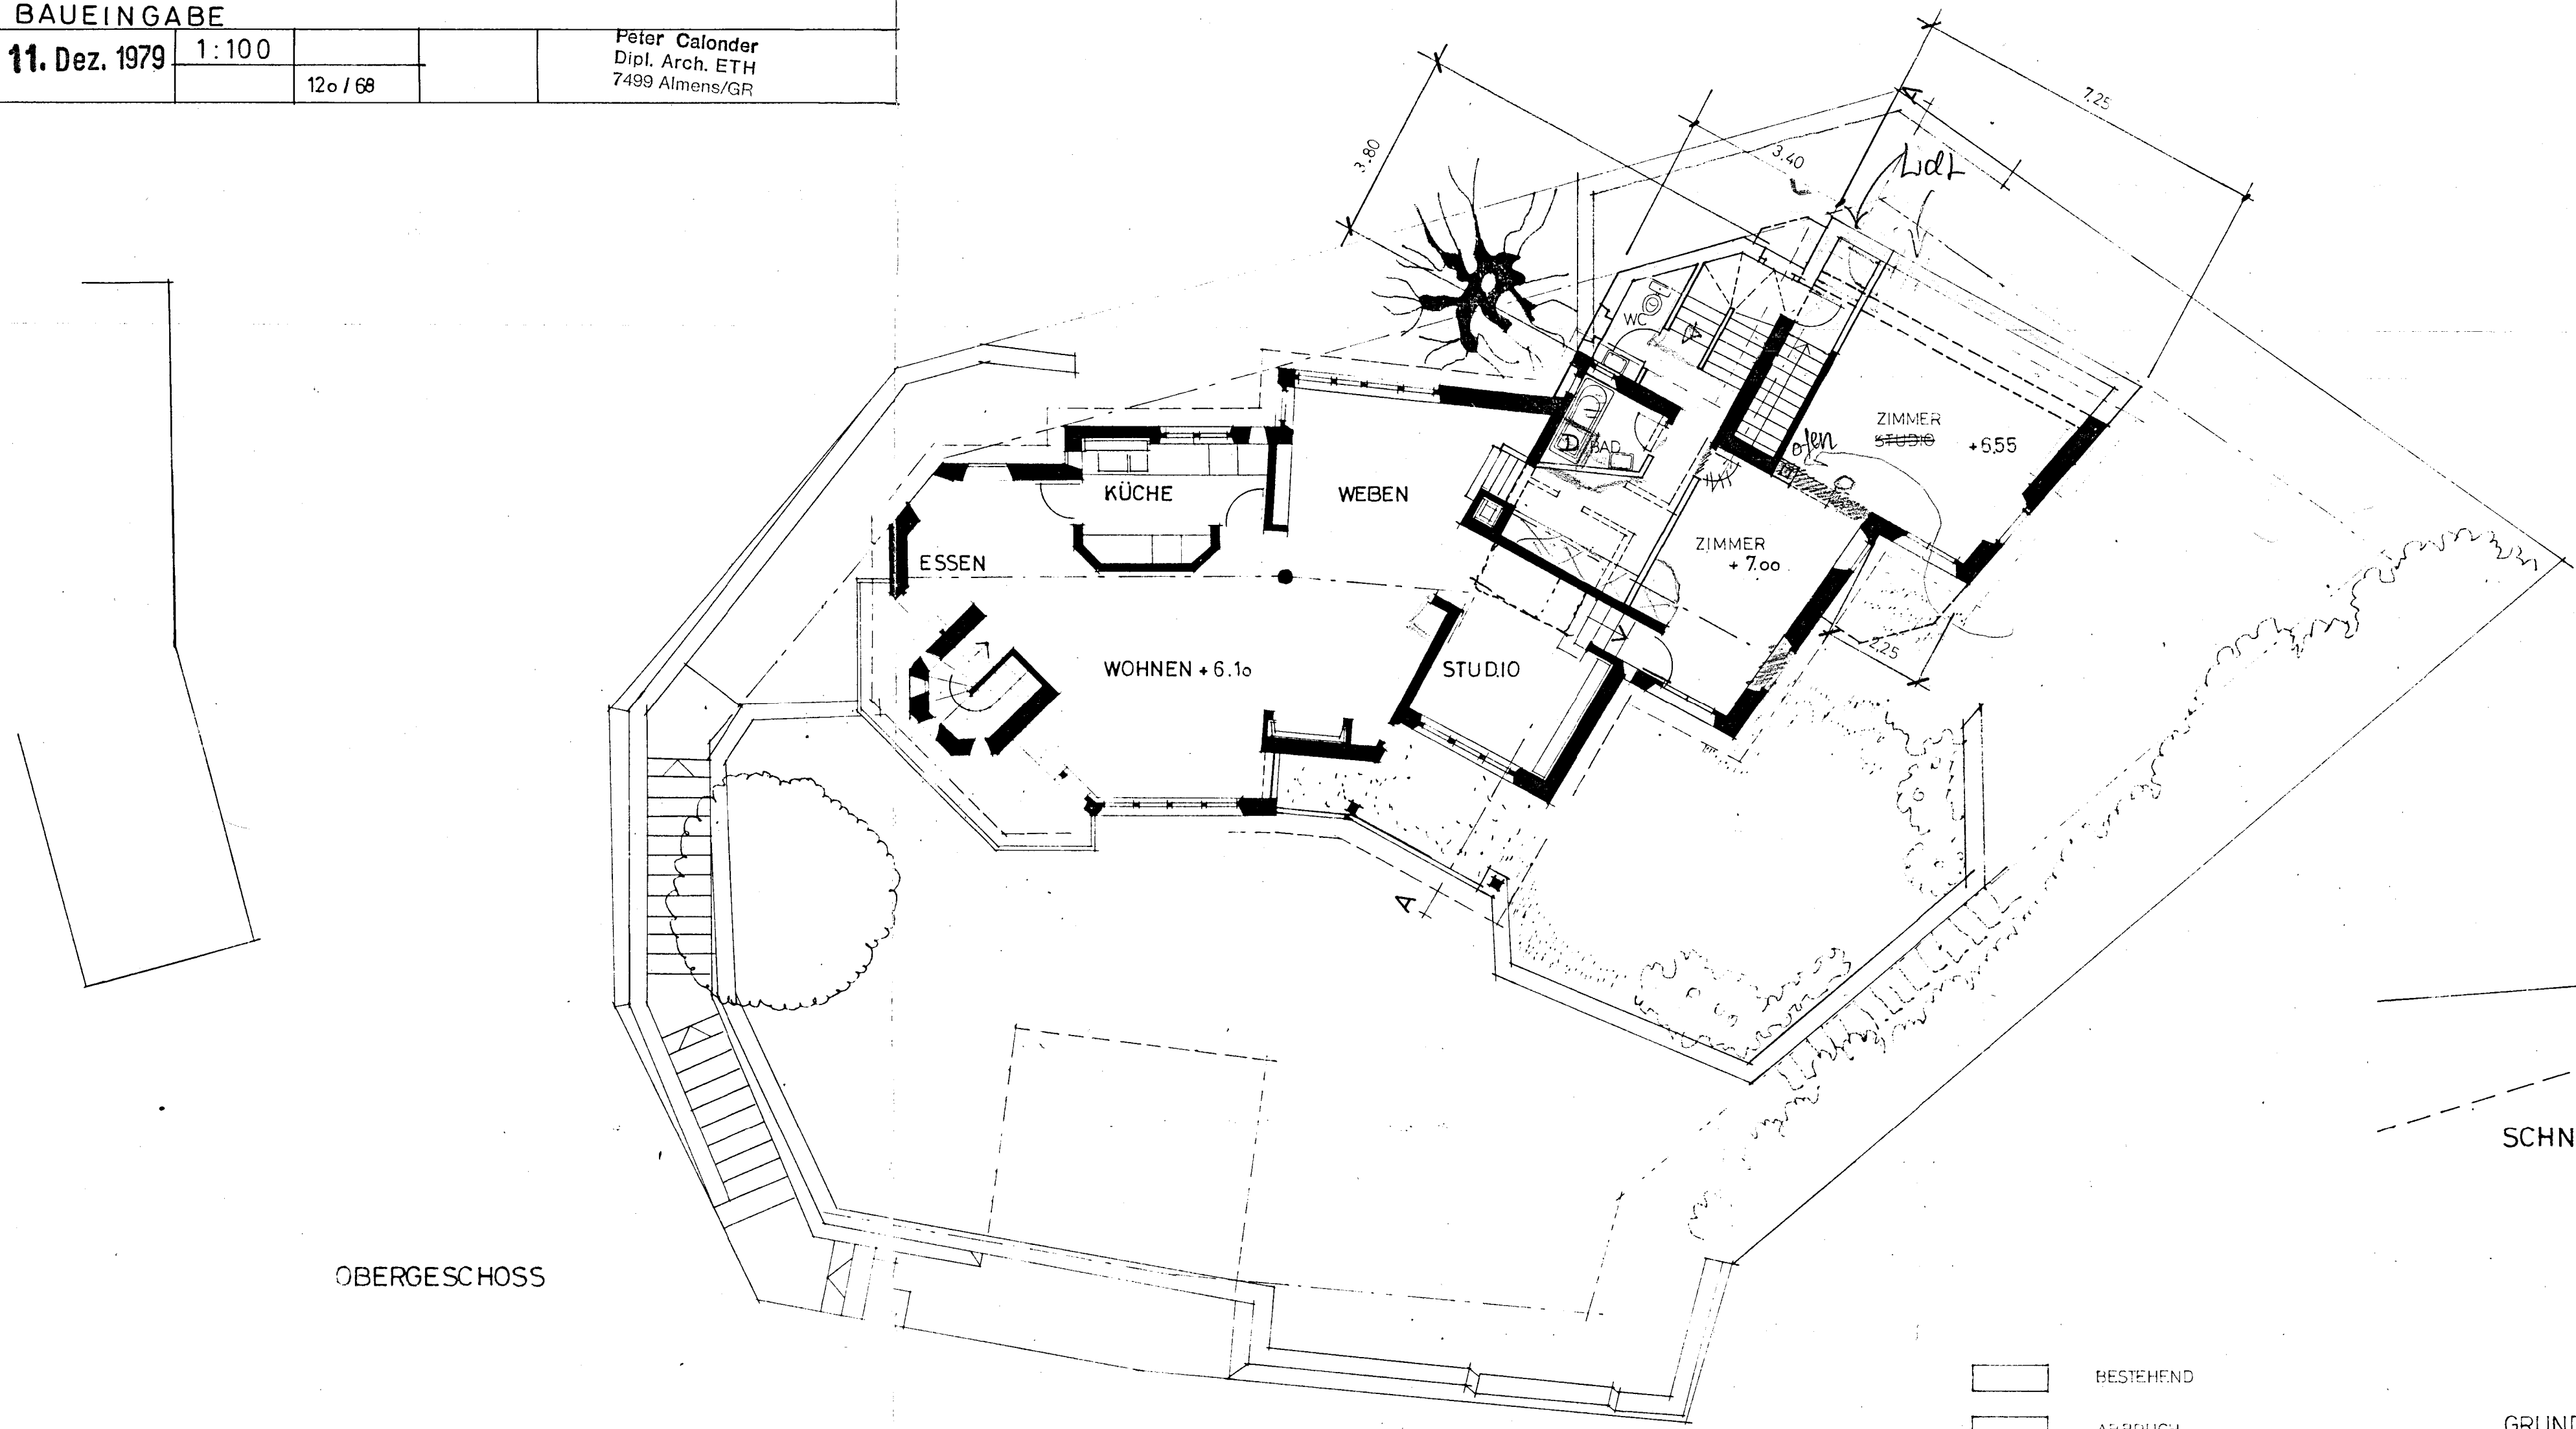

OBERGESCHOSS

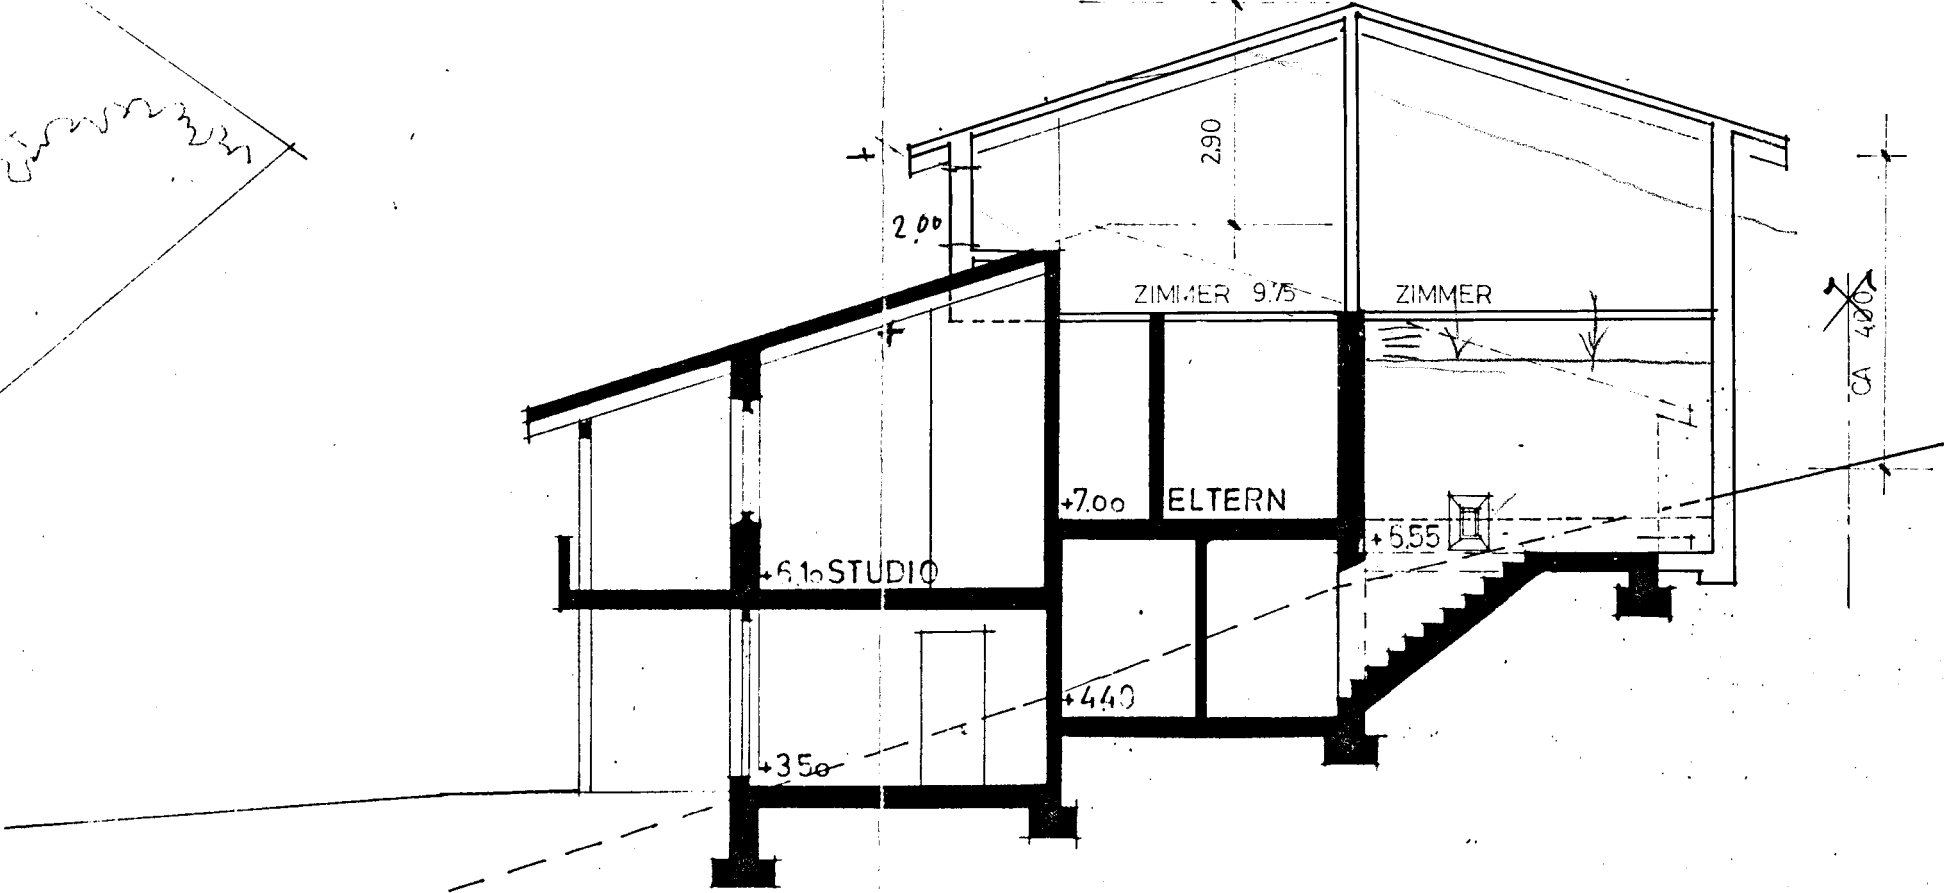


SCHNITT A-A

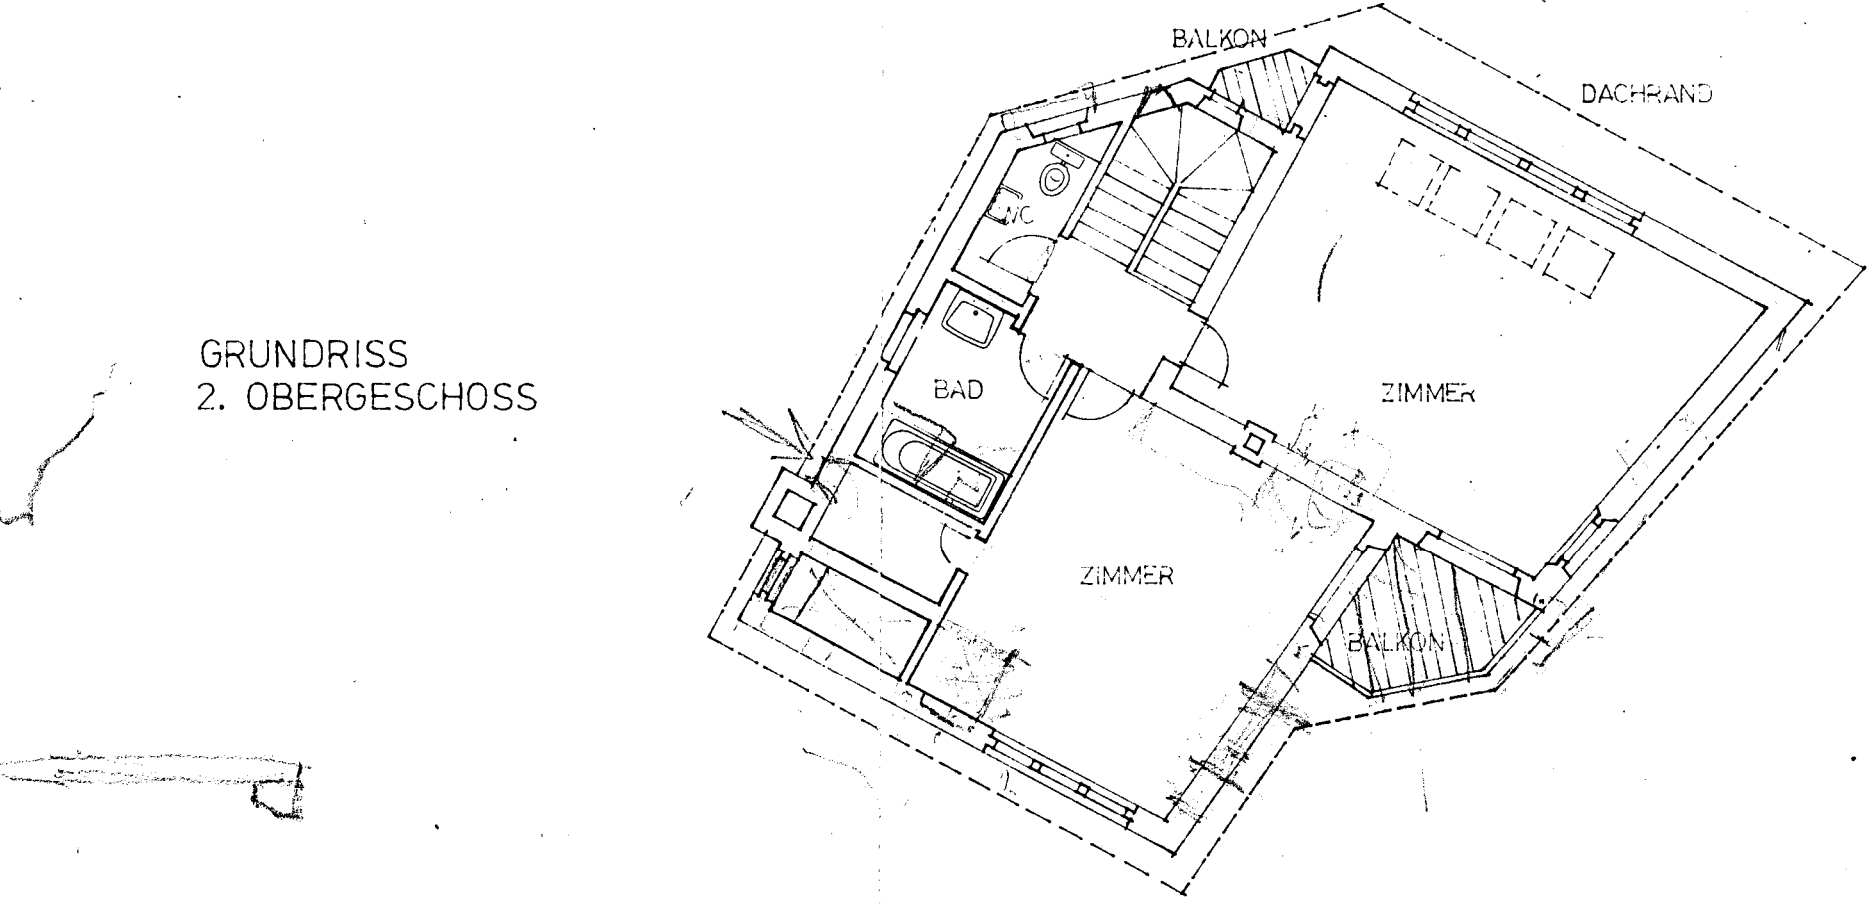


GRUNDRISS
2. OBERGESCHOSS


- RESTEHEND
- ABBRUCH
- NEUBAU

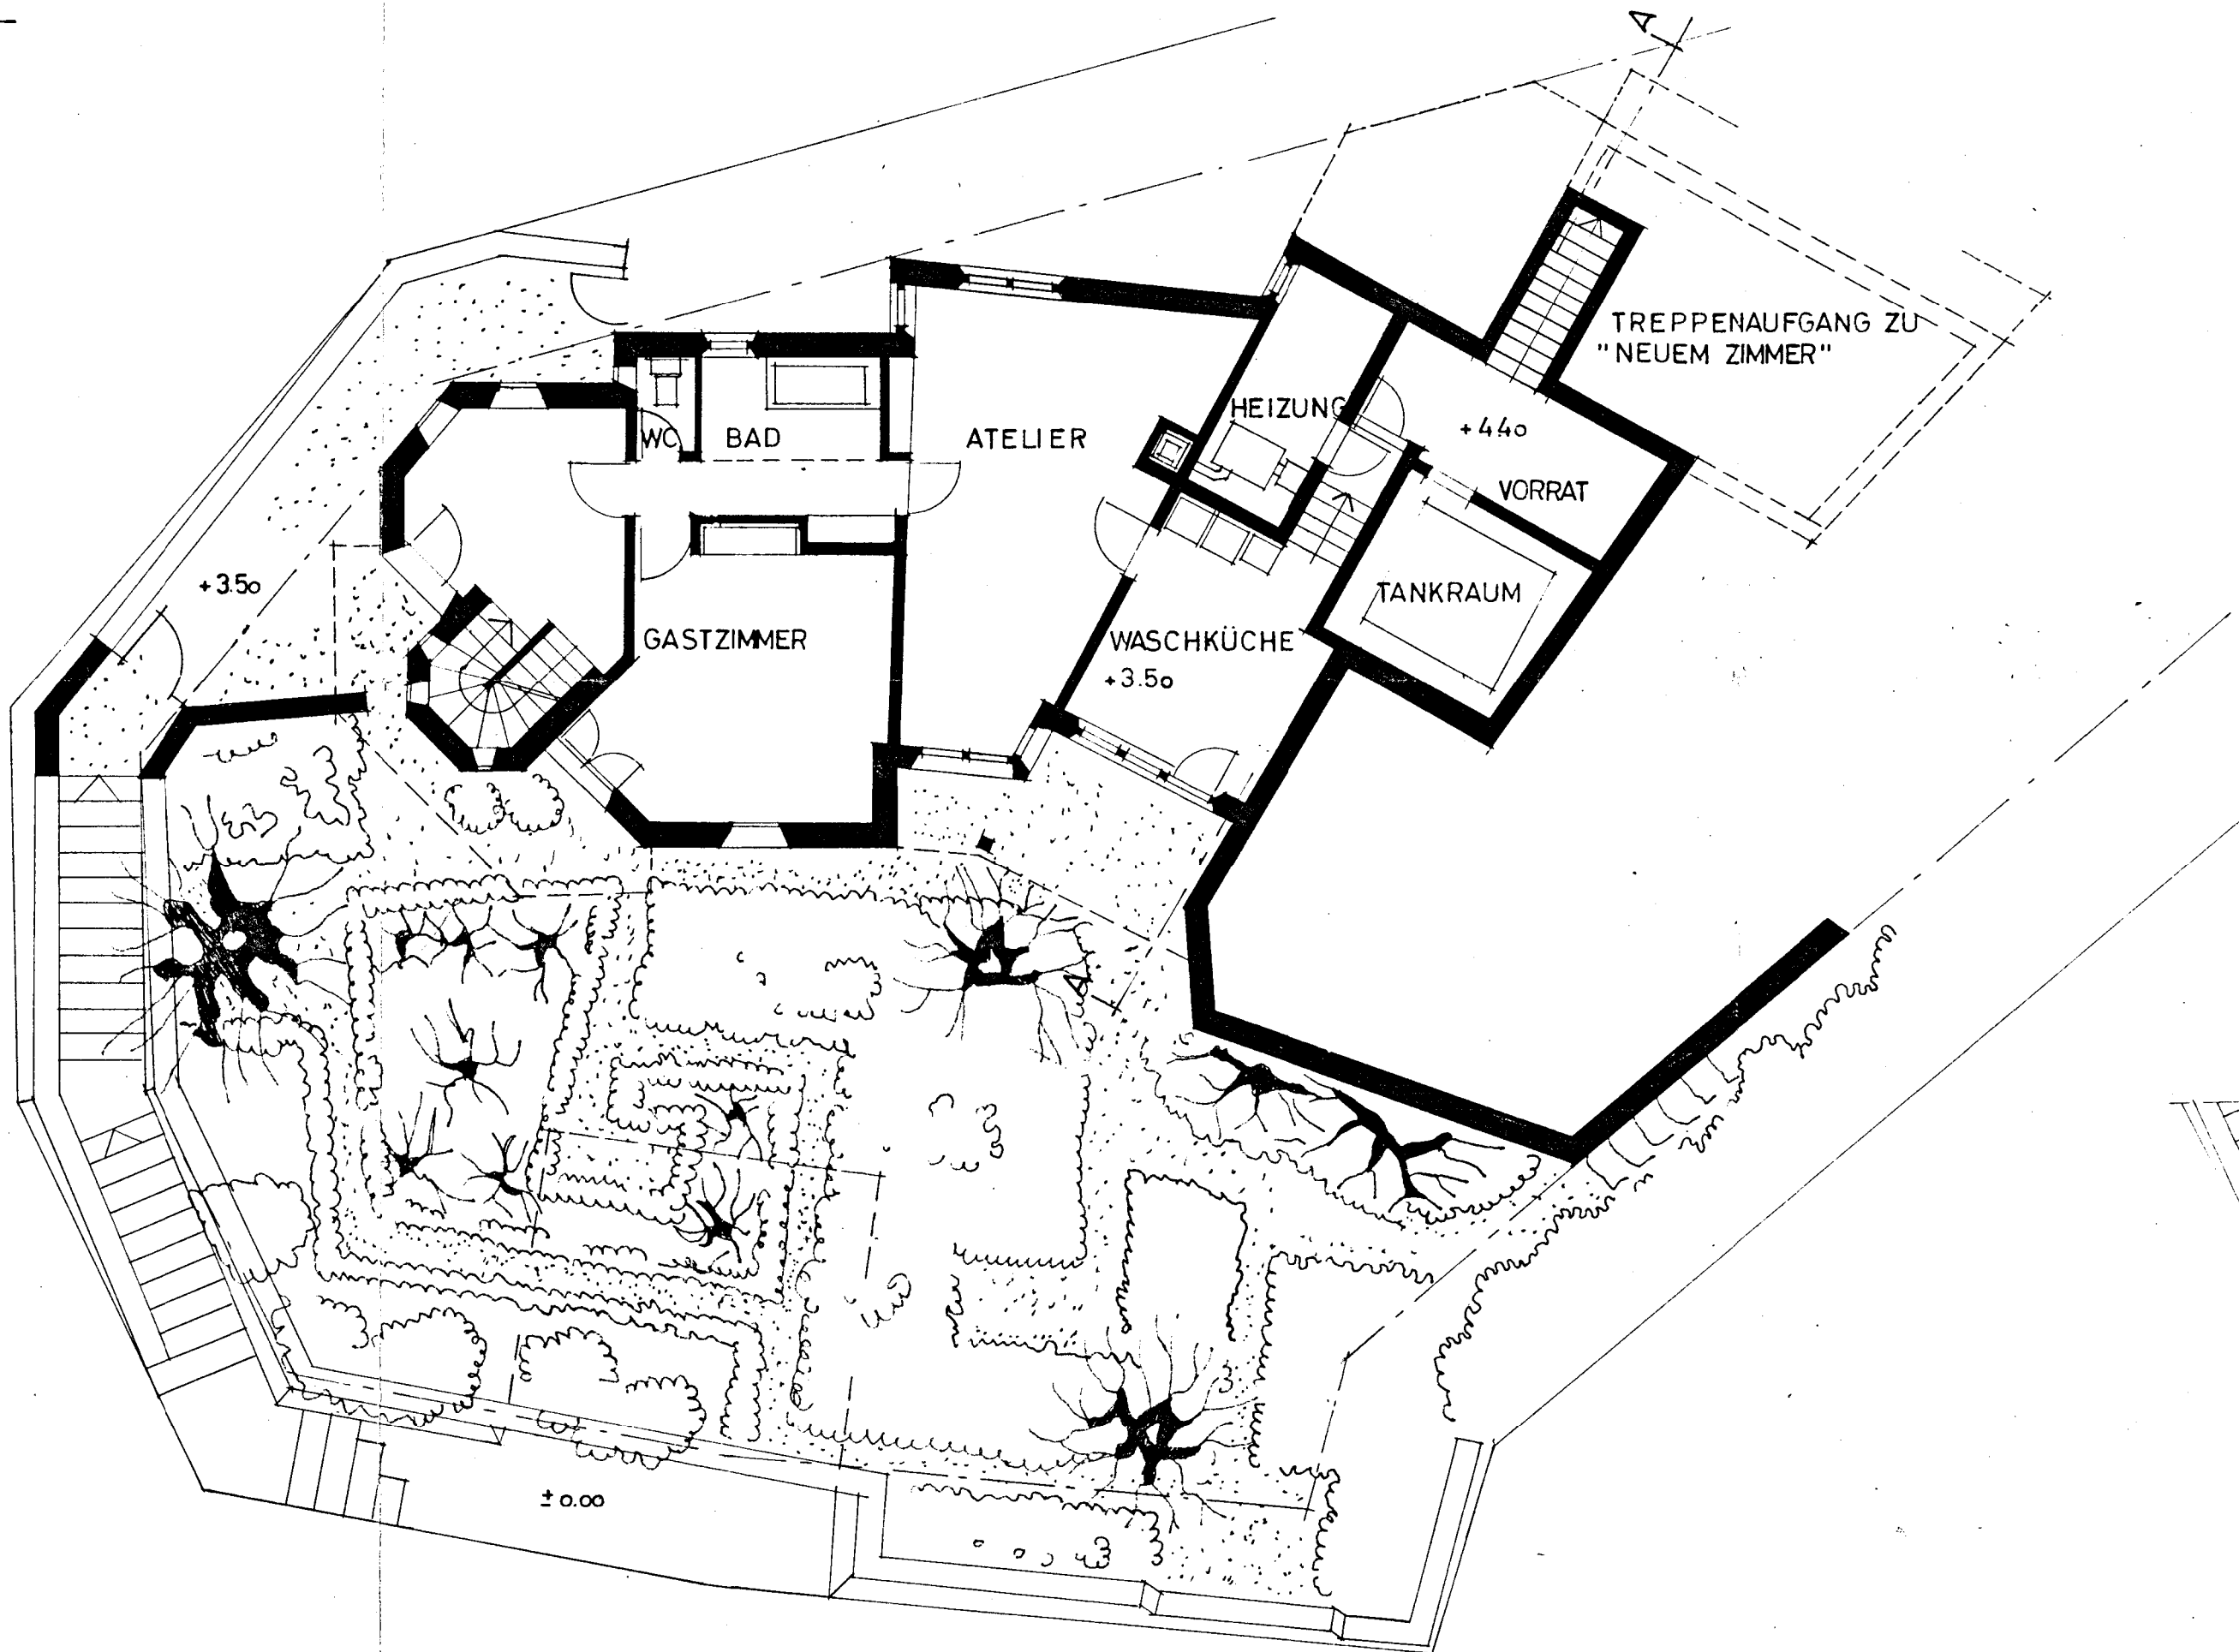


UNTERGESCHOSS

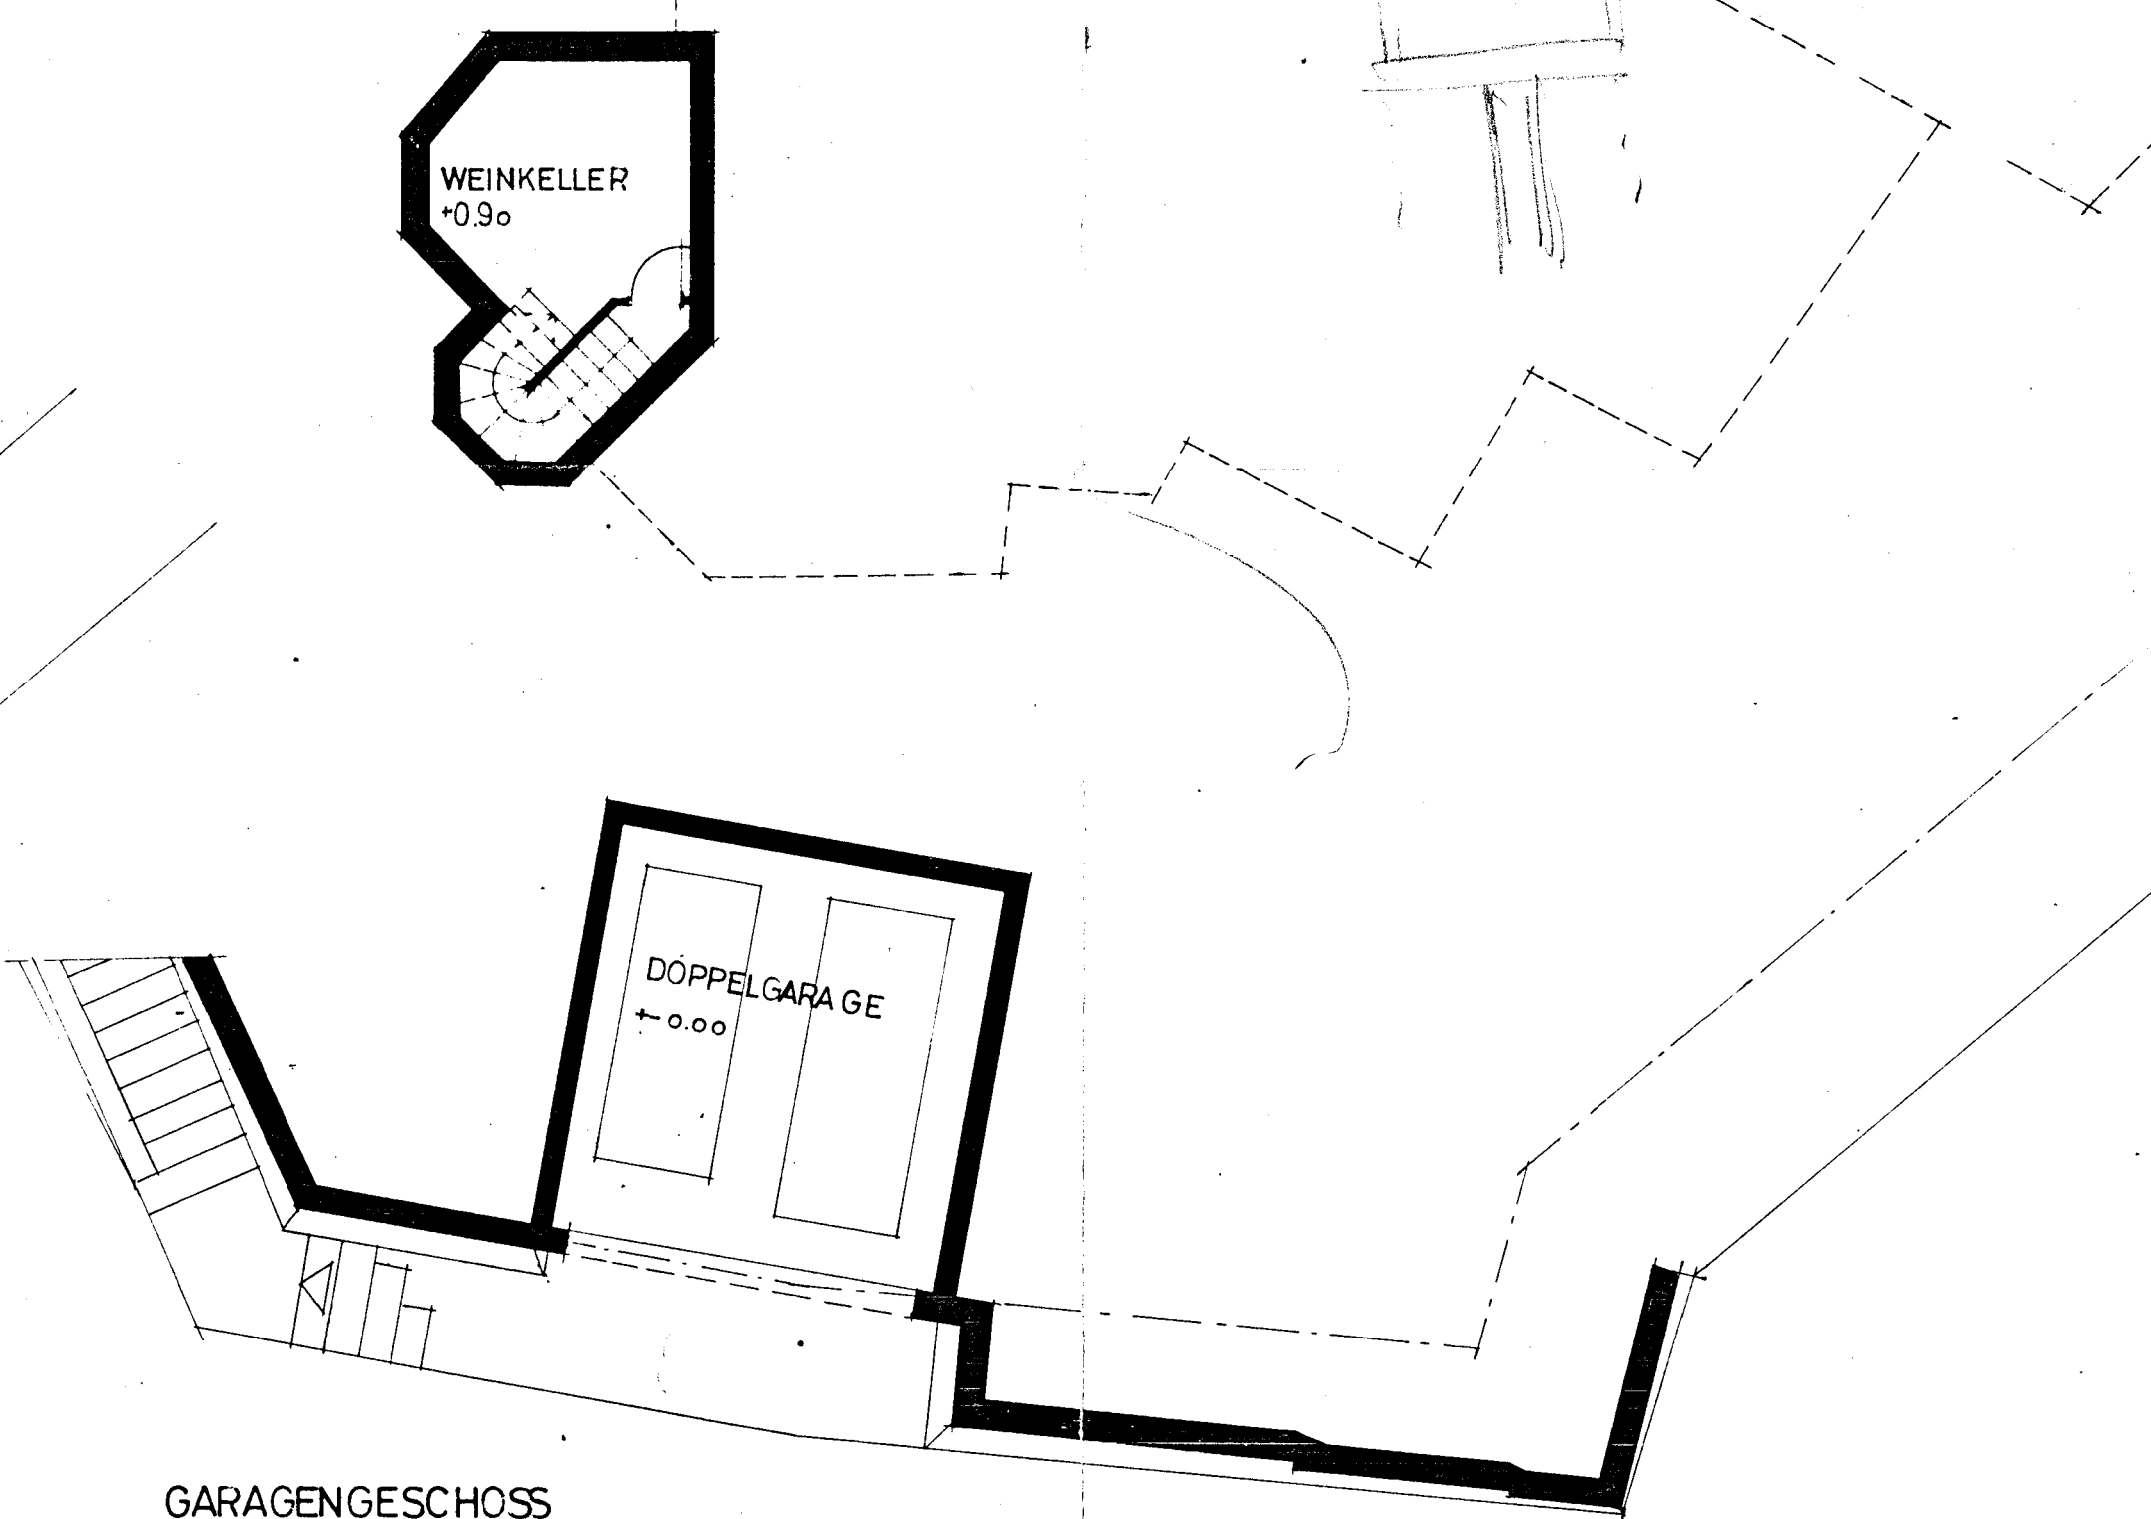


GARAGENGESCHOSS

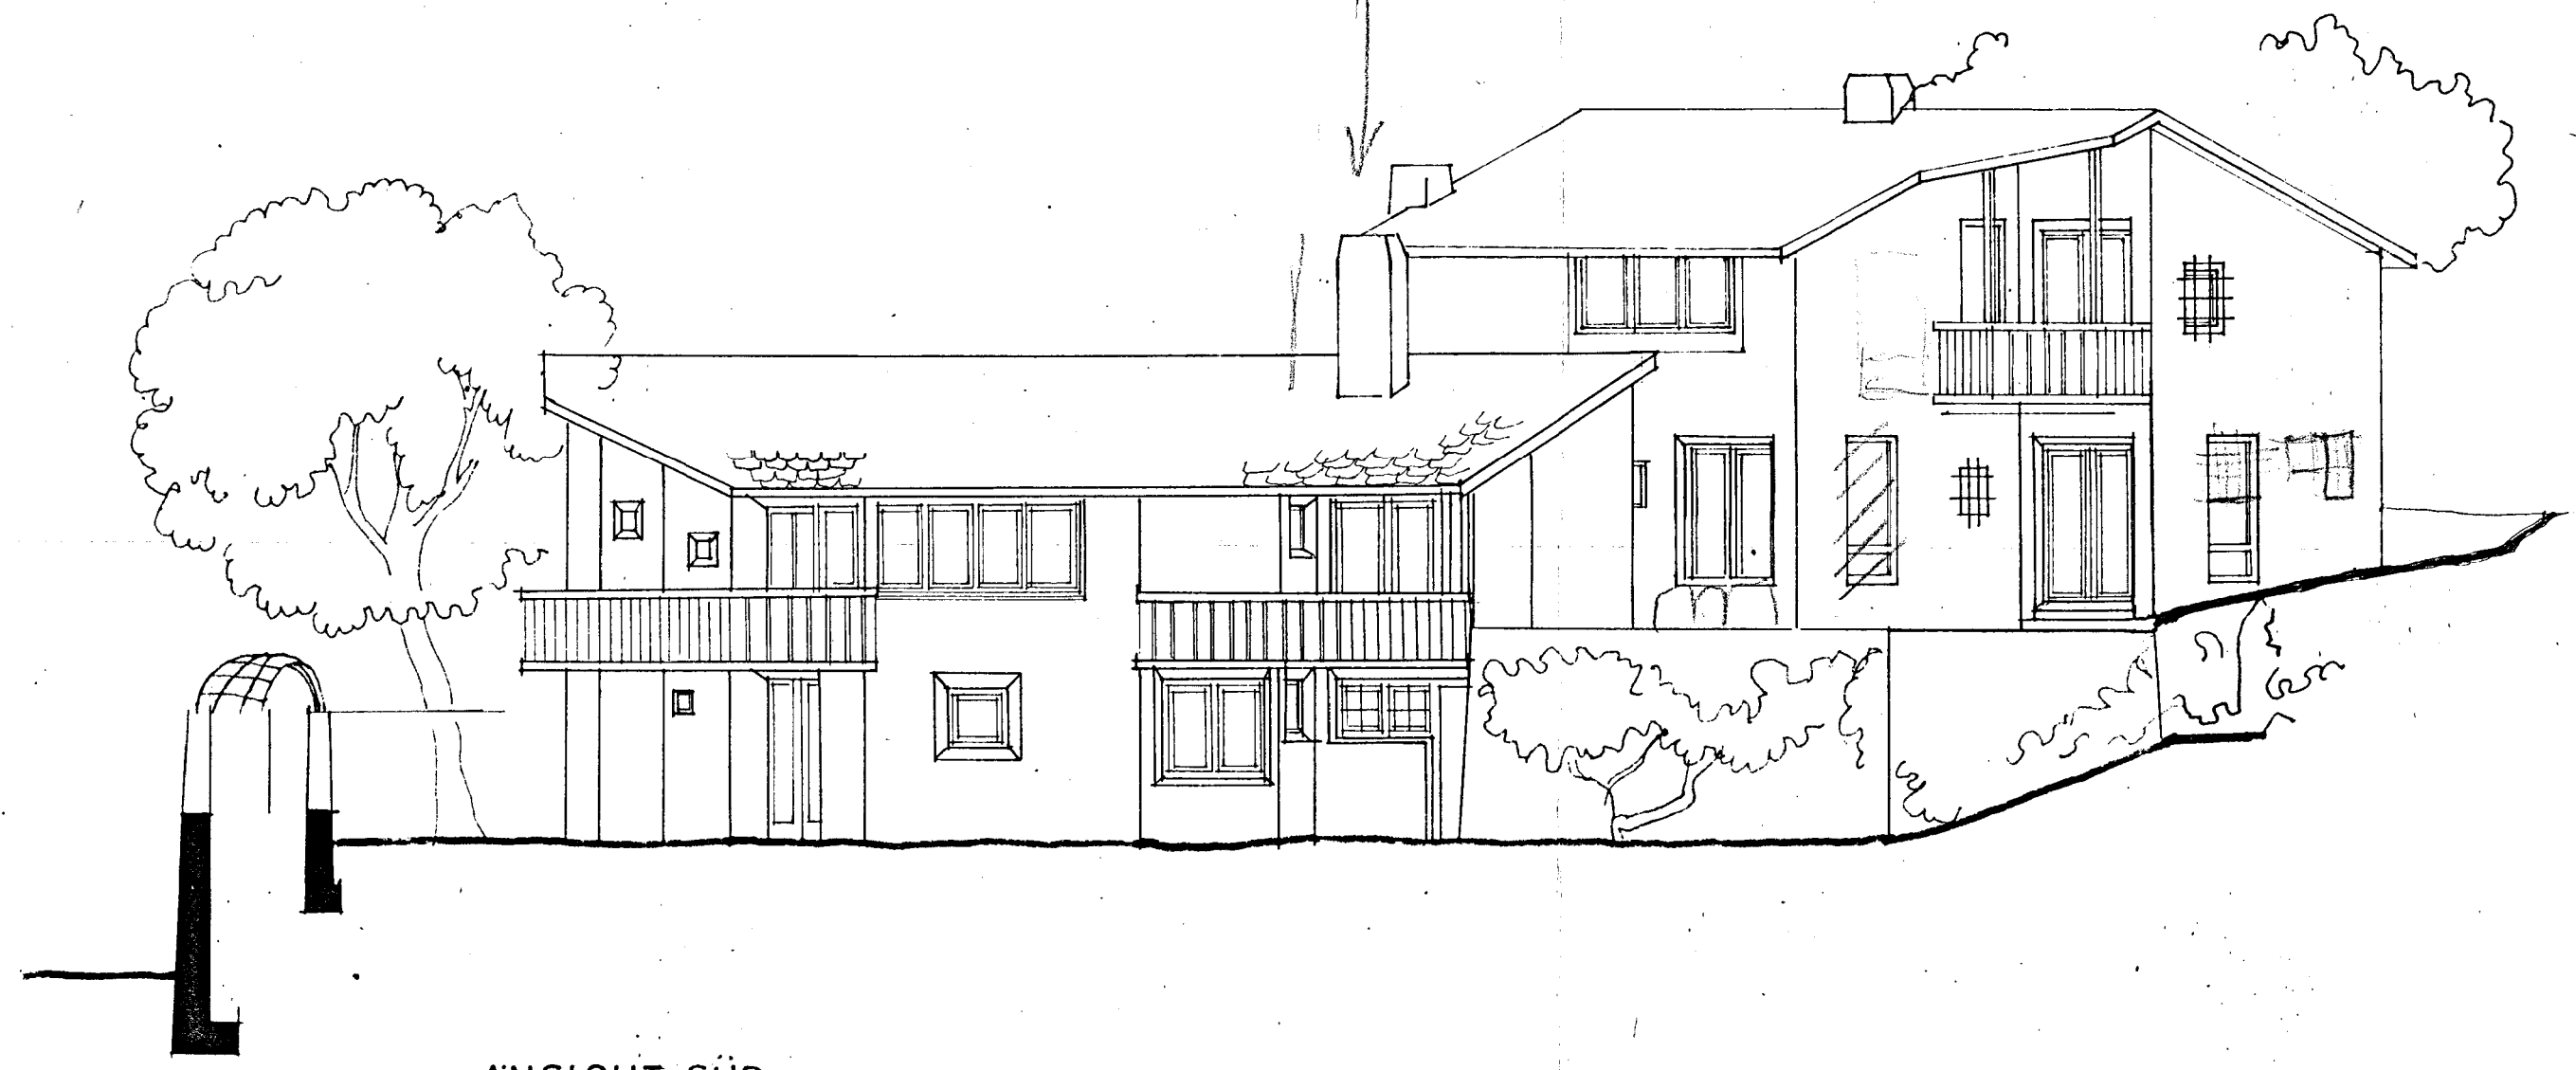


ANSICHT SÜD

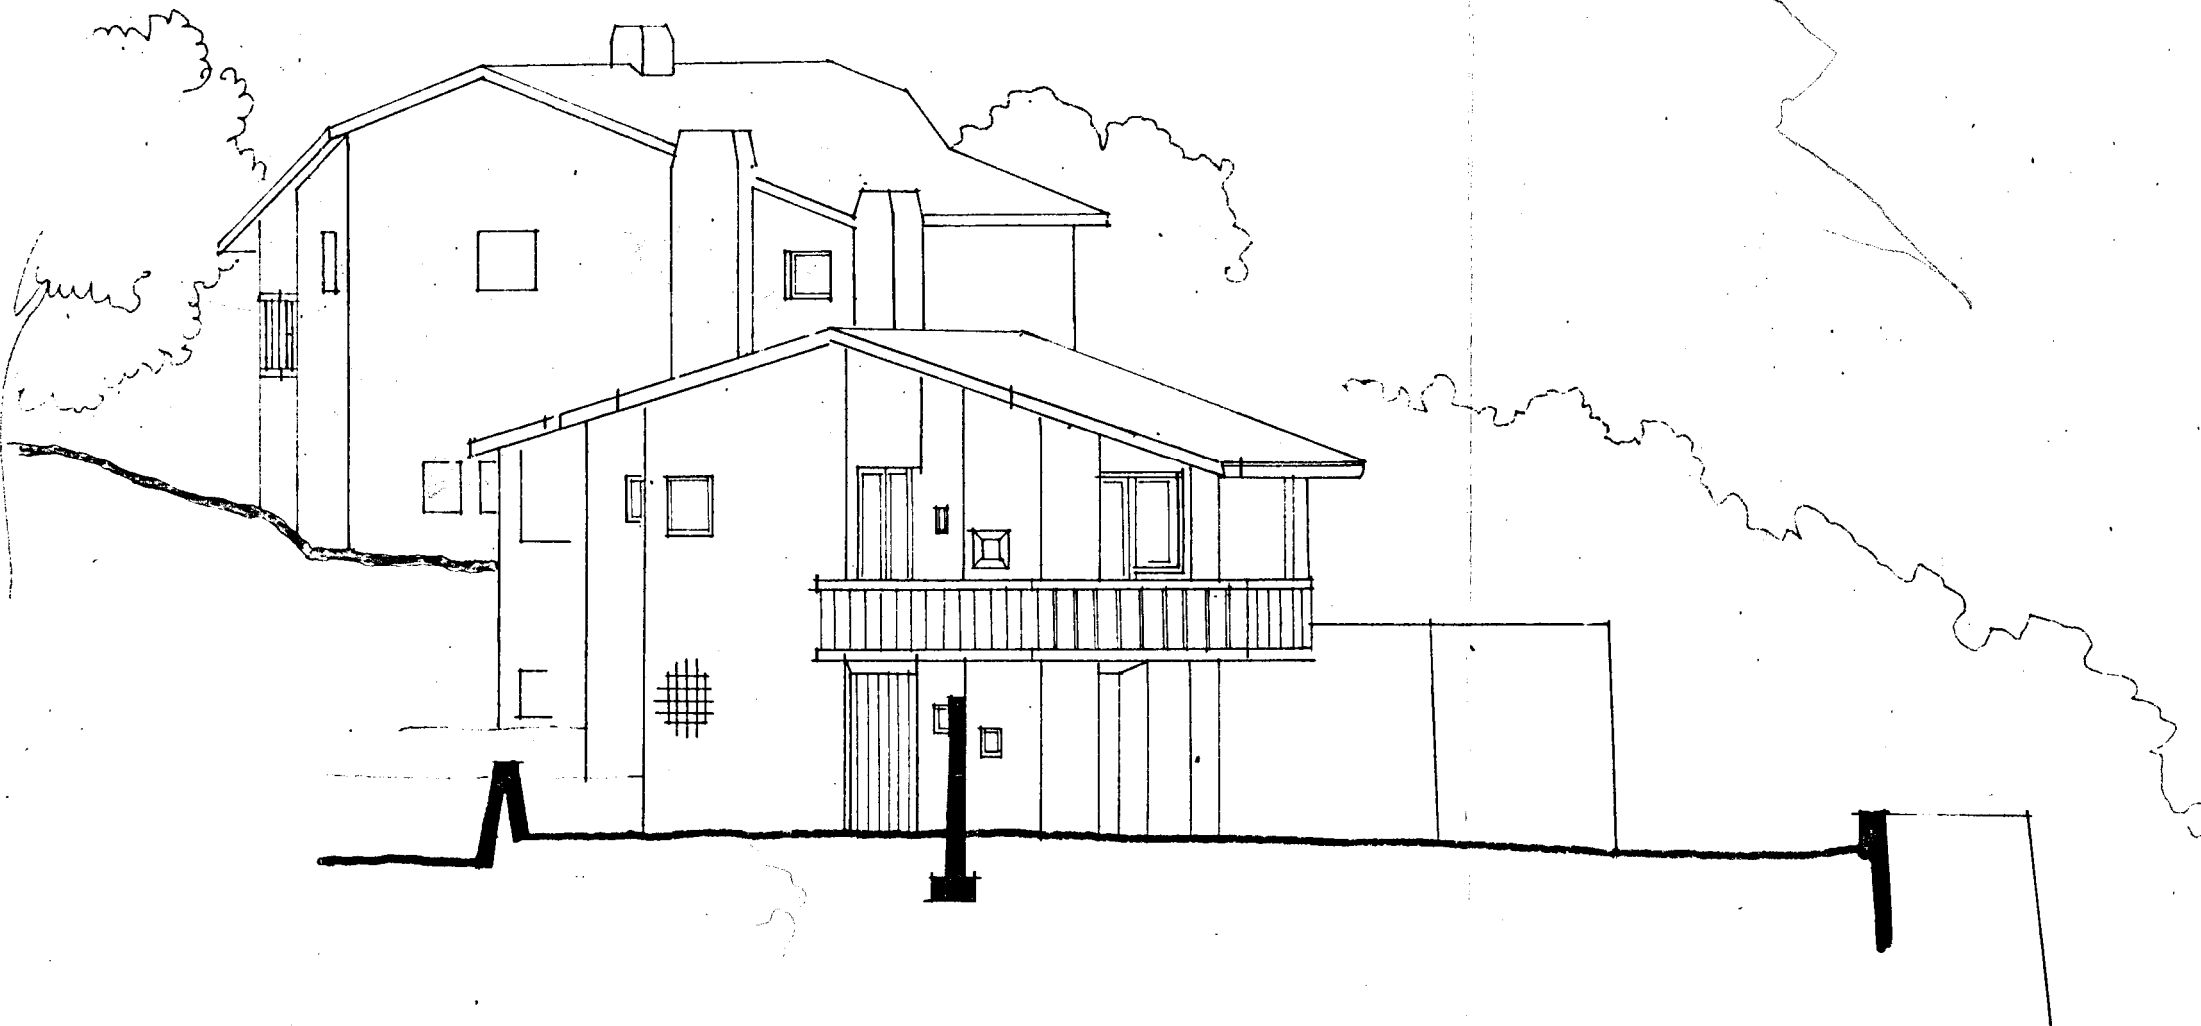

ANSICHT WEST

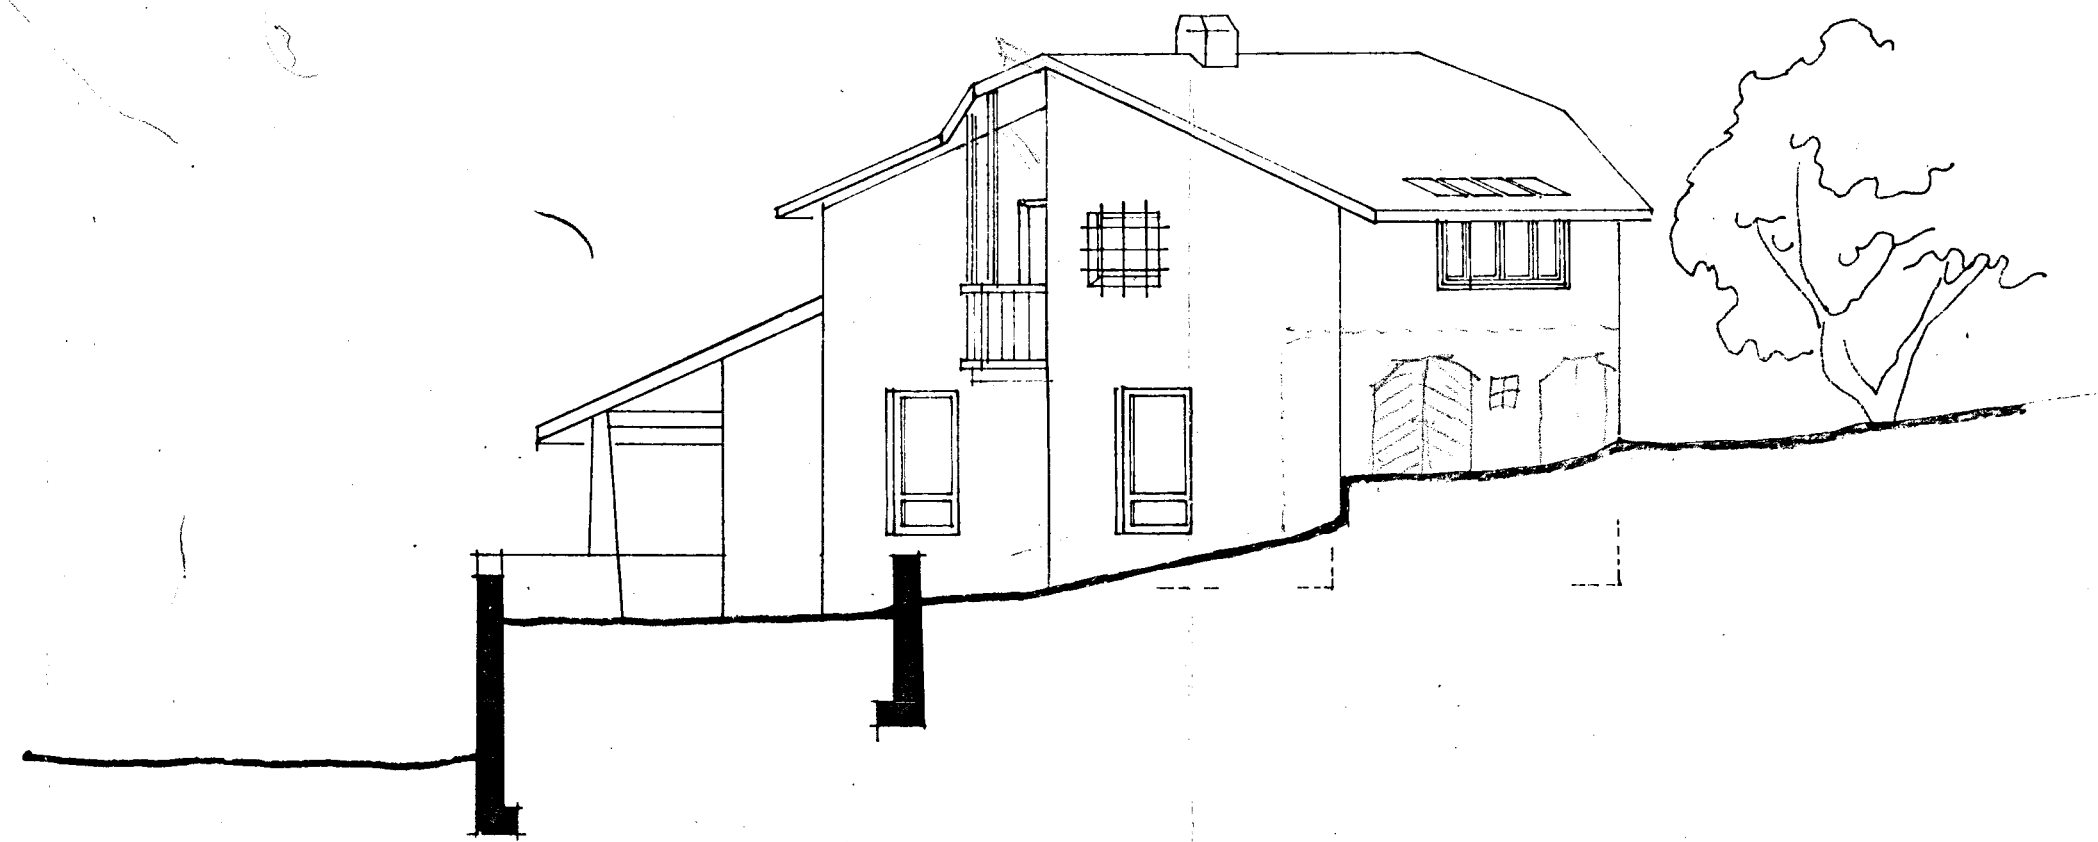

ANSICHT OST

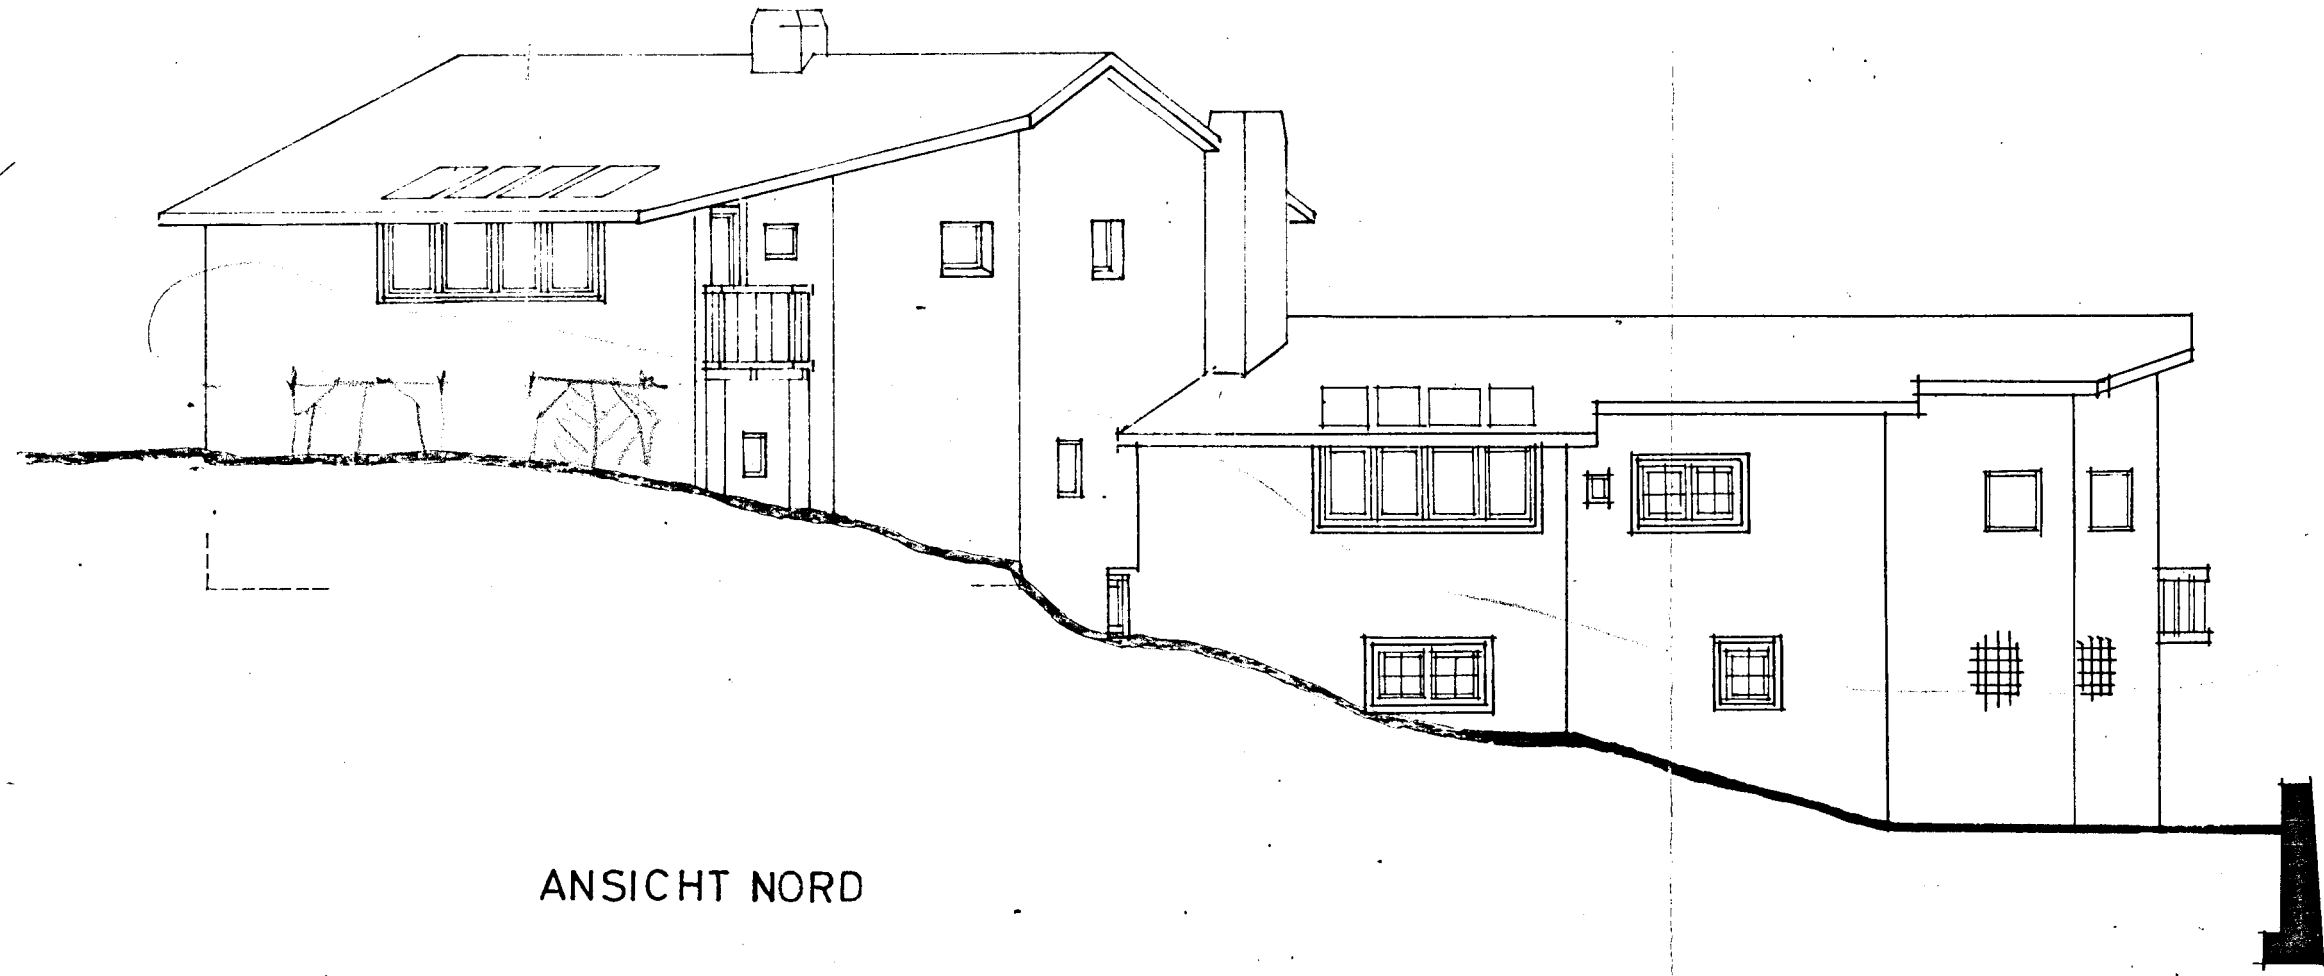


ANSICHT NORD

WOHNHAUS DR. BOEHM-COTTI IN TOMILS-GR
UNTERGESCHOSS 1/2

7499-5 16.4.69 1/2 BEATE SCHNITZER DIPL. ARCH. BSA SIA REV. 1.5.69
115/76 ZELTWEG 74 8032 ZÜRICH 051/47 80 69

Kanalisation 17.5.69

- SCHALTER
- UM- od. WECHSEL-SCHALTER 110 AB.B.
- SCHALTER MIT STECKDOSE
- STECKDOSE EINFACH
- STECKDOSE DOPPELT 1 SCHALTBAR (TEILW.)
- KRAFTSTROM
- BASIS-STECKDOSE
- TEL. STECKDOSE
- TELEPHONBUNDSTÜCK

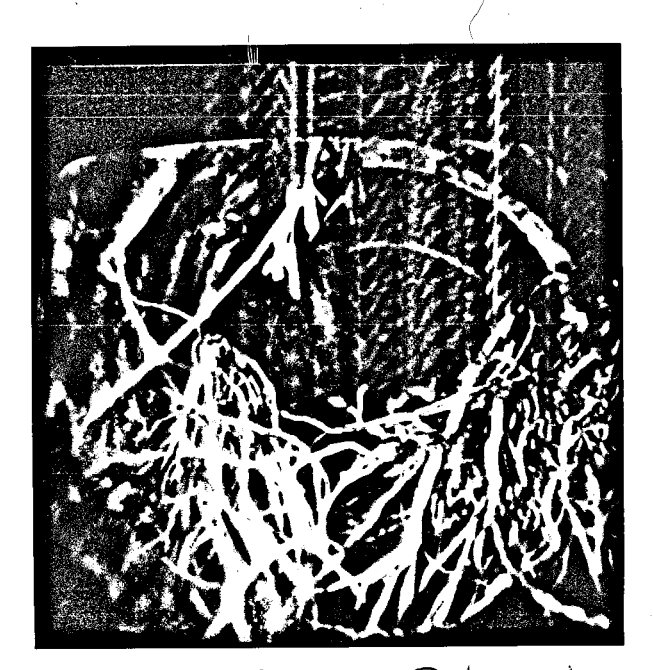

9.10 m
Dement-Rohr unteres WC. Weide gefallt 18.8.77

- BETON
- BACKSTEIN
- ZELLTON
- DUPLEX 6cm
- KORK 3cm
- PERFEKTA 5cm IN SCH.
- KALKSAUSTEIN AB BETONWANNE

WC ±0.00/-0.09
BODEN: ASPHALTPLATTEN
WÄNDE: EISENITPLATTEN
DECKE: ABRIEB
DETAILPLAN NS 20

Entlüftungs-Rohr 1990 4.19
Dement-Rohr 4.9.77 geöffnet und repariert 1.41

BAD ±0.00/-0.09
BODEN: ASPHALTPLATTEN
WÄNDE: EISENITPLATTEN
DECKE: ABRIEB
DETAILPLAN NS 20

ATELIER ±0.00/-0.09
BODEN: ASPHALTPLATTEN
WÄNDE: ABRIEB
DECKE: BOH

KAMIN: ABORDECKE
SOCKEL KS B/S BAUCH-BOHE
CHAMOTTE B/S + 3.20
SPARKAMIN E. 11.000 DACH
UMMANTELUNG: SILAN 2cm

WASCHKÜCHE ±0.00/-0.06
BODEN: ASPHALTPLATTEN
WÄNDE: ABRIEB
DECKE: BOH

GENÜGE ±0.00/+0.00
BODEN: ABRIEB
WÄNDE: ABRIEB
DECKE: BOH

TANKRAUM ±0.00/+0.00
BODEN: OBERFLÄCHEN
WÄNDE: OBERFLÄCHEN
DECKE: BOH


ÖLTANKENTLÜFTUNG UND ZULEITUNG NACH ANGABE DER HEIZUNGSFIRMA



6.5 m
ob. Russenschicht 1.20 m

12.6.97: Kanalisationsrohr im Bad ausgegraben, da Wurzelwerk drin und verstopft. Wohl wegen Senkung der Mauer auf der Zusammenmündung der beiden Rohre (von WC und Bad).

F=FORTSETZUNG PLAN 7499-7

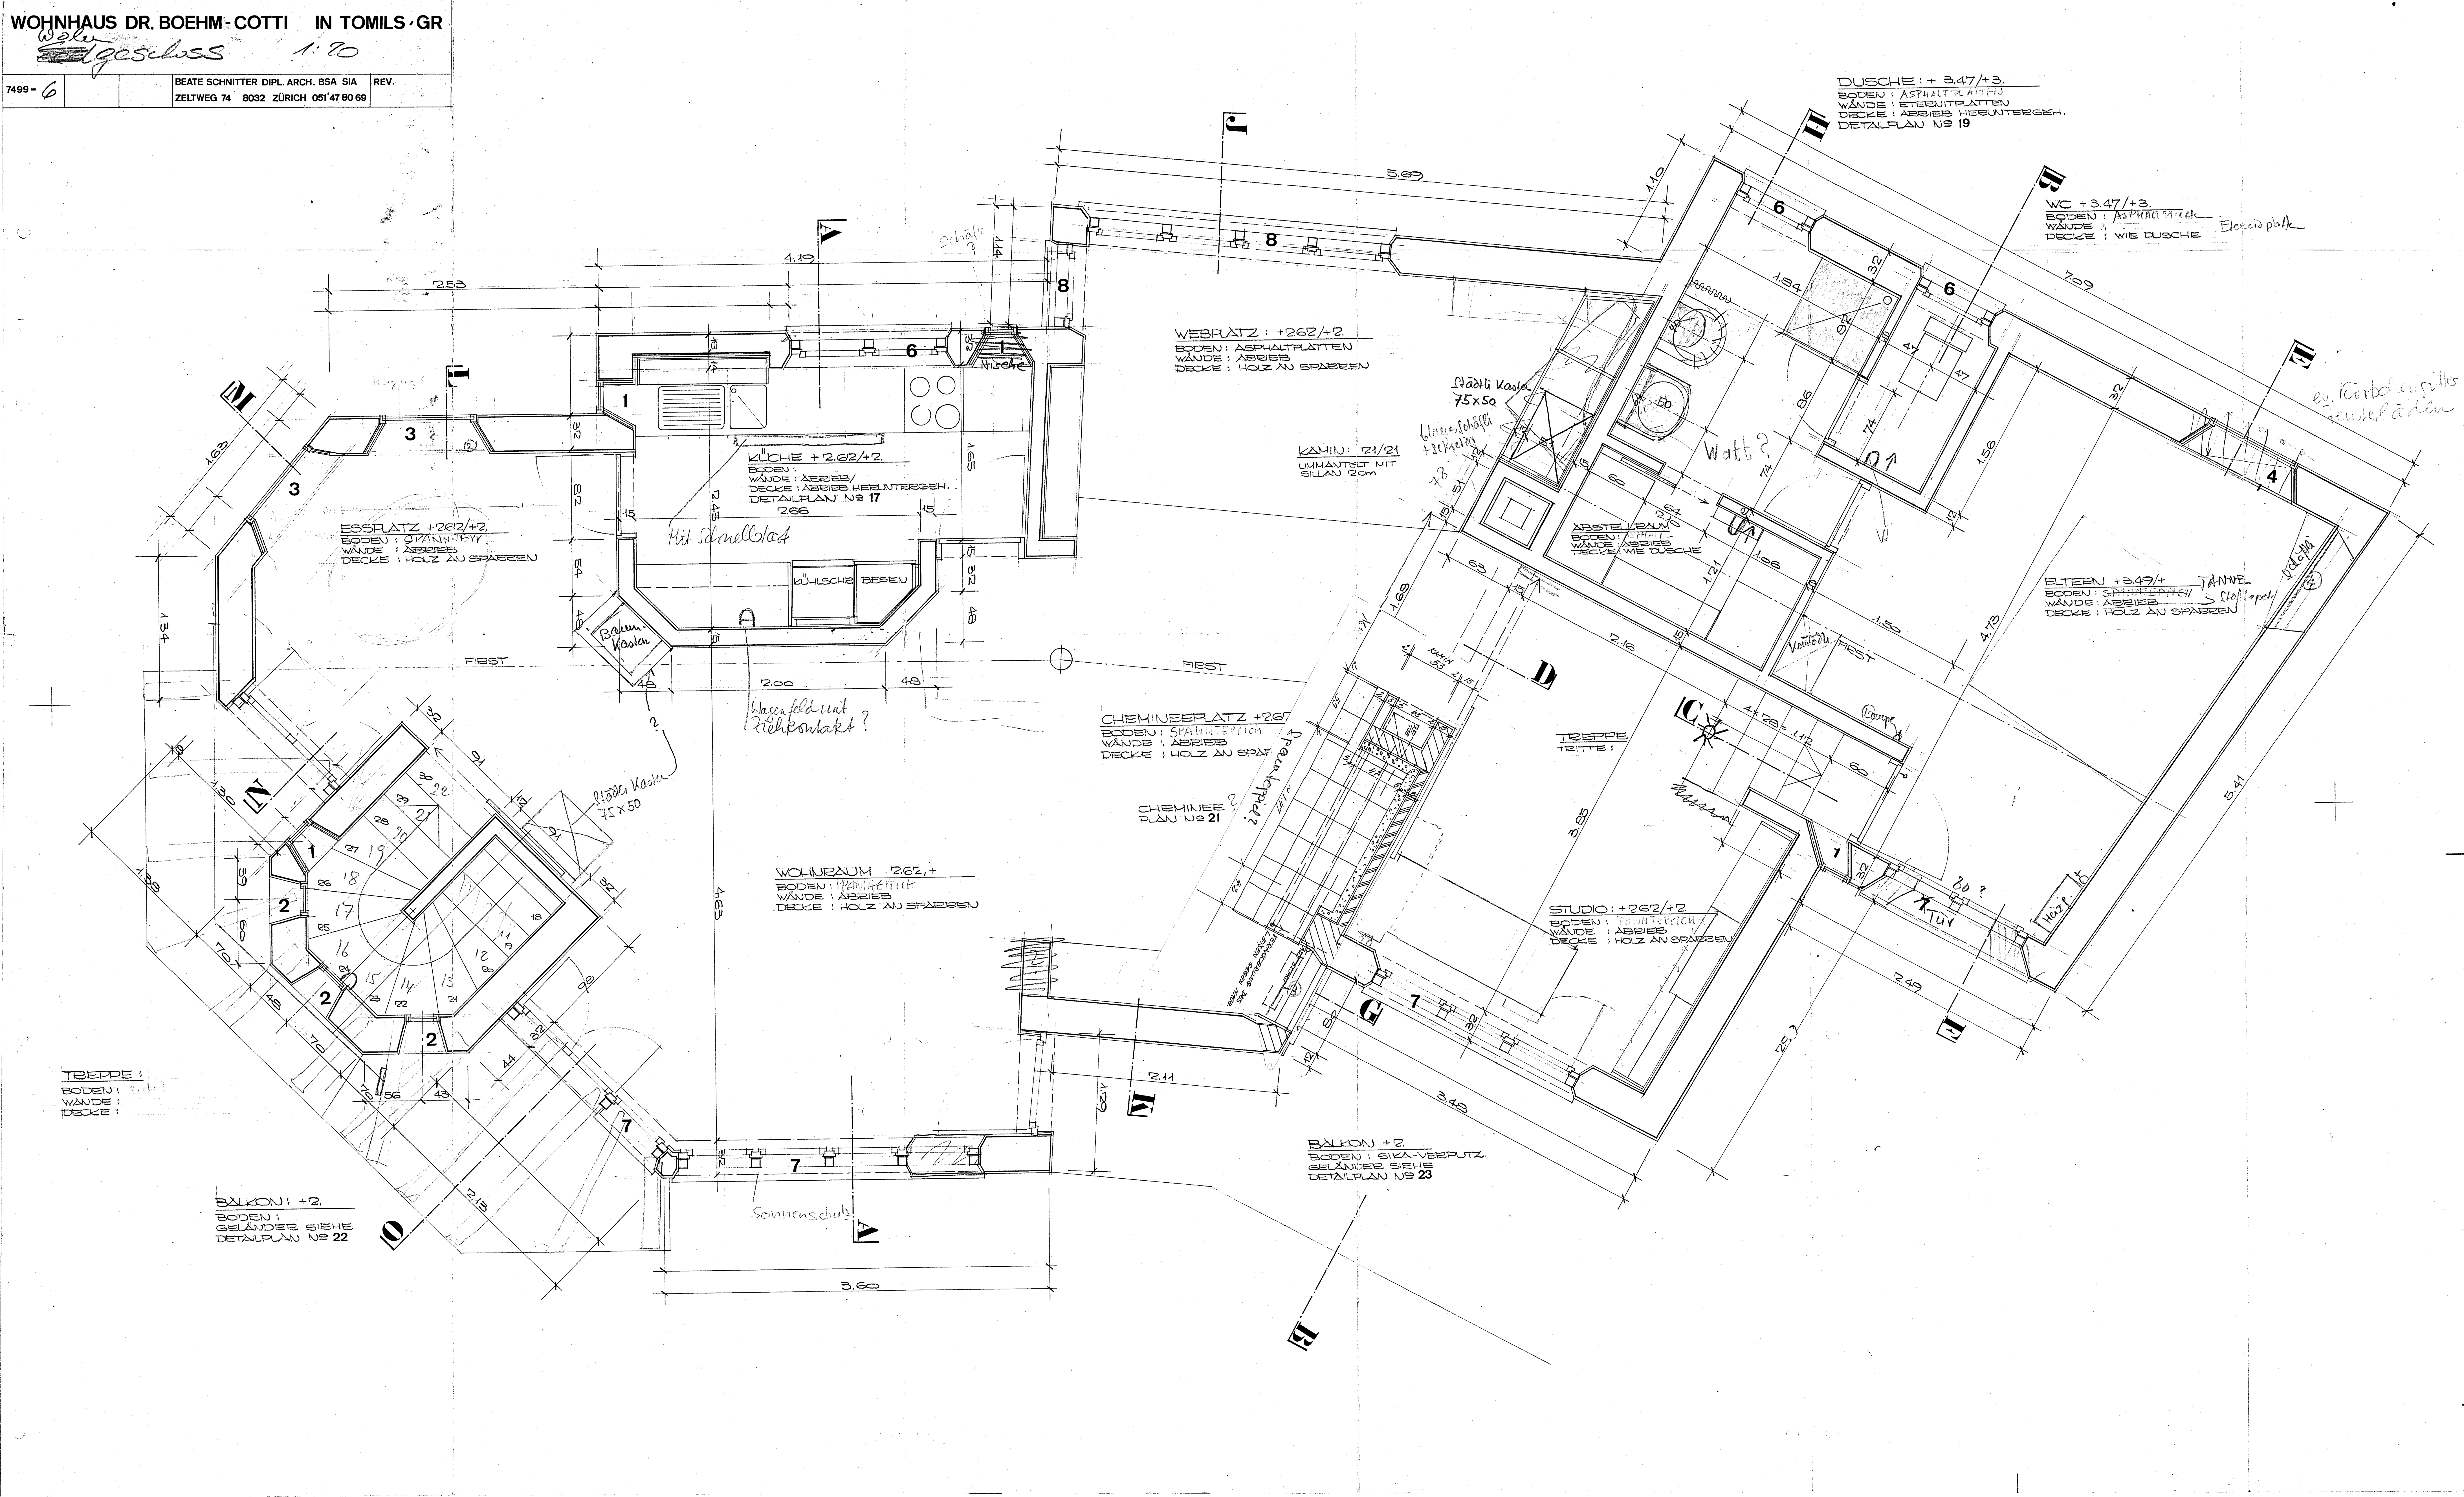


WOHNHAUS DR. BOEHM-COTTI IN TOMILS-GR
UNTERGESCHOSS 1/2

7499-5 16.4.69 1/2 BEATE SCHNITZER DIPL. ARCH. BSA SIA REV. 1.5.69
115/76 ZELTWEG 74 8032 ZÜRICH 051/47 80 69

Kanalisation 17.5.69

- SCHALTER
- UM- od. WECHSEL-SCHALTER 110 AB.B.
- SCHALTER MIT STECKDOSE
- STECKDOSE EINFACH
- STECKDOSE DOPPELT 1 SCHALTBAR (TEILW.)
- KRAFTSTROM
- BASEIS-STECKDOSE
- TEL. STECKDOSE
- TELEPHONBUNDSTUCH

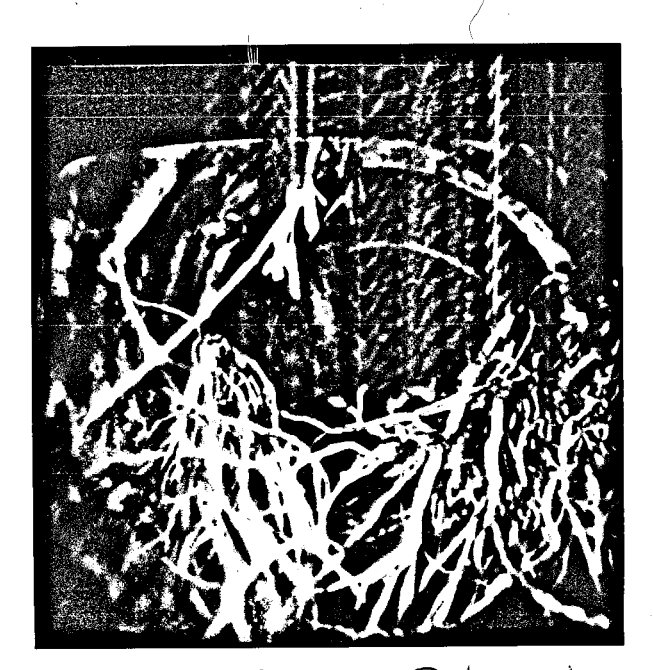

9.10 m
Dement-Rohr unteres WC. Weide gefallt 18.8.77

- BETON
- BACKSTEIN
- ZELLTON
- DUPLEX 6cm
- KORK 3cm
- PERFEKTA 5cm IN SCH.
- KALKSAUSTEIN AB BETONWANNE

WC ±0.00/-0.07
BODEN: ASPHALTPLATTEN
WÄNDE: EISENITPLATTEN
DECKE: ABRIEB
DETAILPLAN NS 20

Entlüftungs-Rohr 1990 4.19
Dement-Rohr 4.9.77 geöffnet und repariert 1.41

BAD ±0.00/-0.07
BODEN: ASPHALTPLATTEN
WÄNDE: EISENITPLATTEN
DECKE: ABRIEB
DETAILPLAN NS 20

ATELIER ±0.00/-0.07
BODEN: ASPHALTPLATTEN
WÄNDE: ABRIEB
DECKE: BOH

KAMIN: ABORDECKE
SOCKEL KS B/S BAUCH-BOHE
CHAMOTTE B/S + 3.20
SPARKAMIN E. 11.000 DACH
UMMANTELUNG: SILAN 2cm

WASCHKÜCHE ±0.00/-0.06
BODEN: ASPHALTPLATTEN
WÄNDE: ABRIEB
DECKE: BOH

GENÜGE ±0.00/+0.00
BODEN: ABRIEB
WÄNDE: ABRIEB
DECKE: BOH

TANKRAUM ±0.00/+0.00
BODEN: OBERFLÄCHEN
WÄNDE: OBERFLÄCHEN
DECKE: BOH

TREPPEN: 28/174/26/10.7
BODEN: ZU KELLER STEINPLATTEN
WÄNDE: ABRIEB
DECKE:

ACHSE +1.95
UCEL. +1.97



6.5 m
ob. Aussenschicht 2.00 m

12.6.97: Kanalisationsrohr im Bad ausgegraben, da Wurzelwerk drin und verstopft. Wohl wegen Senkung der Mauer auf der Zusammenmündung der beiden Rohre (von WC und Bad).

F=FORTSETZUNG PLAN 7499-7

----- BESTEHENDES TERRAIN
----- NEUES TERRAIN
BEZUGSKOTE : MARCHSTEIN VOR GARAGE =
- 3.33 - KONTROLLMASS FASSADE AUSSEN
(3.33) STICHMASS AB BEZUGSLINIE BIS AUSSEN FASSADE

Kühlleitung 26. Sept. 1973
mit 20 cm westlich der Ecke
220 cm tief als Terrain aus
den Haus. Die erste
50 cm sind Pingerschlauch,
mit Platte abgedeckt,
dann 3 m Sink-Rohr.

